

**Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência**

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE -158461		TOTAL DE PAVOS	3
CIDADE	CONCÓRDIA	ESTADO	SC	
RUA / AV	RODOVIA SC 283, KM 17	Nº	S/N	ÁREA TOTAL 3.309,67m ²
BAIRRO	FRAGOSOS	ANO DE CONSTRUÇÃO	INÍCIO 2004, mas obra executada em 9 partes	DATA DO LAUDO 29/11/2017
ATENDE PÚBLICO	SIM <input checked="" type="checkbox"/> X NÃO <input type="checkbox"/> 0	DATA HABITE-SE	NÃO POSSUI	
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PRÓPRIO <input checked="" type="checkbox"/> X	PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO	SIM	0
	LOCADO <input type="checkbox"/> 0		NÃO	X
	CEDIDO <input type="checkbox"/> 0			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arg. ou Eng.), CREA / CAU	0	Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	0	

RESUMO

PROJETOS NECESSÁRIOS

ESPECIALIDADES	JUSTIFICATIVA
LEVANTAMENTO CADASTRAL	
ARQUITETÔNICO	NECESSITA-SE DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS, PARA ATENDEREM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
SINALIZAÇÃO INTERNA / EXTERNA	
HIDROSSANITÁRIO	A ADEQUAÇÃO/REFORMA DOS BANHEIROS ACESSÍVEIS IMPLICA NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO HIDROSSANITÁRIO, DEVIDO AS SUAS INSTALAÇÕES NÃO ATENDEREM POR COMPLETO AS NORMAS.
ELÉTRICO / LÓGICO	

	CFTV / ALARME		
	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA		
	REFORÇO ESTRUTURAL		

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

1. Calçadas ou passeio público: falta a sinalização tátil no piso. 2. Estacionamento: tem a vaga para pessoas com deficiência, uma placa de sinalização vertical e a pintura da sinalização horizontal e das faixas estão apagadas e precisam de uma nova pintura. Já para a vaga de Idoso, essa não existe, sendo necessário fazer uma pavimentação de paver intertravado e suas sinalizações. 3. Acesso a Edificação: será necessário colocar guarda corpo e corrimão na rampa do acesso. Será necessário também a sinalização informativa das entradas e saídas acessíveis, mapa acessível e piso tátil/direcional. 4. Edificação- 4.1 Circulação Interna Horizontal: falta piso tátil de alerta/direcional na rota acessível. 4.2 Circulação Interna Vertical: falta piso tátil de alerta/direcional e indicação de pvto próximo a elevadores, escadas e rampas, bem como, guarda corpo (parcialmente) e corrimãos. 5. Escadarias: falta a sinalização visual e tátil de identificação. 6. Sanitário acessível/Sanitários coletivos: o espaço não atende as dimensões solicitadas em norma, portas abrem para dentro, não possuem sinalização visual, faltam barras verticais nos lavatórios, as bacias sanitárias não atendem, os mictórios não atendem as medidas e quanto aos acessórios a maioria não atende as dimensões expostas nas normas. Será necessário adequar, inclusive prever uma nova rede hidrossanitária. 7. Mobiliário: 7.1 Bebedouros: não atende a norma nas suas dimensões, especificações, não é acessível. 7.2 Balcão: no espaço não existe recepção para ter balcão de informações. 7.3 Assentos fixos/espera de atendimento: no espaço não existe este tipo de serviço. 7.4 Telefones públicos: não existe nesta edificação. 7.5 Interior de salas: não possuem mesas e cadeiras acessíveis. 12. Iluminação, Sinalização de Emergência e Comunicação Visual: falta sinalização sonora e tátil nas rotas de fuga e nas saídas de emergência, inexistem placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis.

A edificação não é acessível, mas há condições de torná-la acessível, e suas adaptações/adequações são fundamentais, e de fácil execução, com exceção dos banheiros, que estes necessitaram de projetos para melhor elaboração do espaço e atendimento as normas.